



AVISO IMPORTANTE

TENSOR DA CORRENTE DO COMANDO TITAN / BROS / FAN

Senhores Mecânicos

Ao fazer a substituição do Refil do Tensor da Corrente de Comando dos modelos Titan 150 / NXR 150 Bros / Fan, por favor observe a montagem do Refil na Haste de Aço, conforme o exemplo abaixo.

 
CERTO



ERRADO



Existe no mercado dois modelos de Tensores



(Cod. Brandy 0060)



(Cod. Brandy 0555)

Motos fabricadas entre 2004 a 2009 possui o anel de 12mm (Cod. Brandy 0060)

Motos fabricadas a partir de 2010 possui o anel de 13mm (Cod. Brandy 0555)

Em hipótese nenhuma instale o Refil do Tensor de forma forçada

A MONTAGEM COM MODELO ERRADO PROVOCA O DERRETIMENTO DO TENSOR, OCASIONANDO SÉRIOS DANOS AO MOTOR